

お悩み相談室

③ エアコンのコイル洗浄による効率回復事例

設備お悩み解決委員会

相談2

建物所有者から「最近エアコンの効きが悪くなつた気がする」と言われました。どのようなことを調べたらよいのでしょうか?

エアコンの能力低下には、さまざまな原因があります。以下に解決のチェックポイントと、コイルの洗浄により効率が回復した事例を紹介します。

●解決のチェックポイント

以下の事項を確認してください。

・電力量

電力量(電流値)が仕様値よりかけ離れて大きくなれば、エアコン本体の異常ではありません。

・気流

吹出口に手をかざしてみて、気流を感じなければ、風量が減少しています。

実際の風速を風速計で計ってみましょう。

・フィルタ

フィルタの汚れは風量減の原因となります。フィルタ洗浄を行っていない場合は、フィルタを洗浄しましょう。

・コイル

フィルタ以外にコイル(フィン部)の目詰まりも風量減の原因となります。

フィルタ洗浄を行っている場合は、コイルの状態を見て、汚れていればコイルの洗浄を行いましょう。

●コイル洗浄で効率が回復した事例

フィルタはマメに清掃していましたがエアコンの効きが悪くなつたため、コイル洗浄を行い能力

が回復した事例を紹介します。

効率の評価には、次式に示す成績係数(COP)を用いました(以下「COP」と記載)。

$$\text{COP} = \text{機器能力}[\text{kW}] / \text{電力}[\text{kW}]$$

①機器仕様

機器の仕様は下記のとおりです。

冷房能力 : 2.8kW

暖房能力 : 4.2kW

風量 : 540m³/h

消費電力 : 冷房 530W (COP5.28)

暖房 790W (COP5.32)

②洗浄前の状態(冷房運転)

機器の能力を調査した結果、風量は320m³/hで、仕様値の60%まで低下していました。

吸込み空気状態は 29.5°C, 68%

→エンタルピ 74.94kJ/kg(DA)

吹出し空気状態は 21.5°C, 95%

→エンタルピ 60.56kJ/kg(DA)

エンタルピとは、空気の潜熱(湿分の熱量)を含む保有熱量です。機器能力は入口空気と出口空気のエンタルピ差と風量との積に比例します。

$$\text{冷房能力} = (74.94 - 60.56) [\text{kJ/kg(DA)}]$$

$$\times 320[\text{m}^3/\text{h}] \times 1.2[\text{kg/m}^3]$$

$$\times 1/3600[\text{kWh/kJ}]$$

$$= 1.53[\text{kW}]$$


$$\text{電力} = 0.550[\text{kW}]$$

より、


$$\text{COP} = 1.53(\text{冷房能力}) / 0.55(\text{電力}) = 2.91$$

であり、仕様値の約半分に低下していました。

外装パネルを外してコイルを見たところ、塵埃が付着し、目詰まりしていました(写真1)。

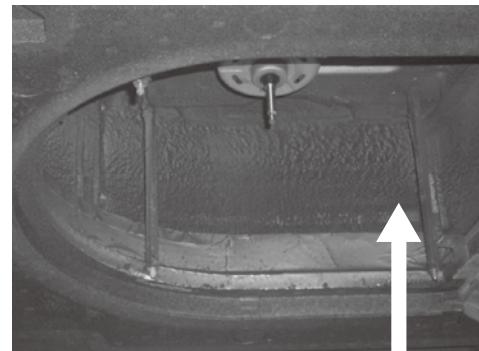

コイル全面に塵埃が付着し、コイルの隙間も埋まっていました。

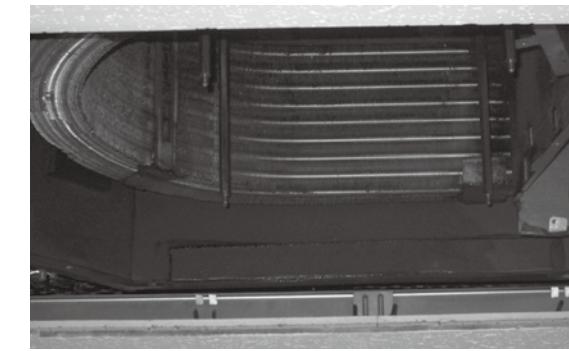

汚れがとれ、コイルの金属面が確認できます。

写真1 洗浄前のコイルの状態

そこで、コイル洗浄を行いました。

③洗浄後の状態

洗剤により洗浄した結果、汚れがとれ、コイルの目詰まりが解消しました(写真2)。

④洗浄の効果確認

洗浄の効果確認のため機器の能力を調査した結果、風量は510m³/hで仕様値の94%まで回復しました。

吸込み空気状態は 27.0°C, 60%

→エンタルピ 61.38kJ/kg(DA)

吹出し空気状態は 17.5°C, 95%

→エンタルピ 47.72kJ/kg(DA)

$$\text{冷房能力} = (61.38 - 47.72) [\text{kJ/kg(DA)}]$$

$$\times 510[\text{m}^3/\text{h}] \times 1.2[\text{kg/m}^3]$$

$$\times 1/3600[\text{kWh/kJ}]$$

$$= 2.32[\text{kW}]$$

$$\text{電力} = 0.460[\text{kW}]$$

より、

$$\text{COP} = 2.32(\text{冷房能力}) / 0.46(\text{電力}) = 5.0$$

となり、COPは仕様値の約95%まで回復しました。

また、コイルに付着していた塵埃がなくなったため、居室の浮遊粉塵量が洗浄前に比べ55%減少しました。

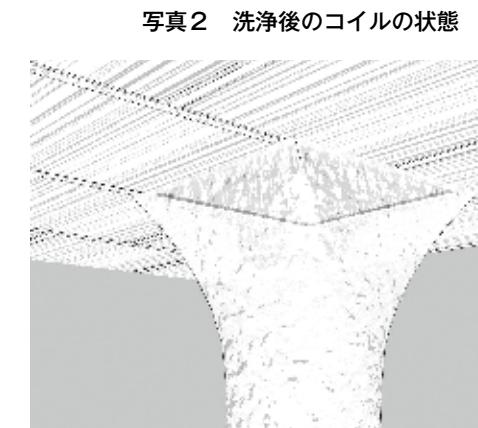


図1 養生例

⑤その他

・洗浄時の注意事項

周囲に洗剤が飛散しないようにビニールなどで養生をします(図1)。

・概略時間

1台につきおよそ3時間を要します。

建物所有者から、「エアコンを交換せずに快適になった」と喜ばれました。

* * *

本委員会では読者の皆様からの「お悩み相談」をお待ちしています。

◆送り先

〒101-8460 東京都千代田区神田錦町3-1
(株)オーム社「設備と管理」編集部
設備お悩み相談係

(高砂丸誠エンジニアリングサービス

清水 宏明[シミズ ヒロアキ])